

Sturmaxo

RHM2501CR

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.
ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ



Зміст

Опис.....	3
Зовнішній вигляд.....	4
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики.....	4
Правила техніки безпеки.....	6
Правила експлуатації обладнання.....	9
Технічне обслуговування обладнання.....	18
Гарантійне зобов'язання	18

Увага!

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Компанія *SturmaxD* висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторного перфоратора нашої марки.

Перфоратор акумуляторний призначений для безударного та ударного свердління отворів у різних матеріалах (при використанні відповідних свердл та бурів), а також для роботи в режимі долота (при встановленні відповідного інструменту).

Увага! Акумуляторні інструменти *SturmaxD* відносяться до побутового класу інструмента.

Увага!

Побутова серія електроінструмента: Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень


Вироби торгівельної марки *SturmaxD* постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд

1. Стопорна втулка
2. Перемикач вибору режиму
3. Вентиляційні отвори.
4. Перемикач напряду обертання.
5. Замок відокремлення акумулятора.
6. Пускова кнопка.
7. Вбудоване підсвітлення.
8. Фіксатор кнопки вибору режиму роботи

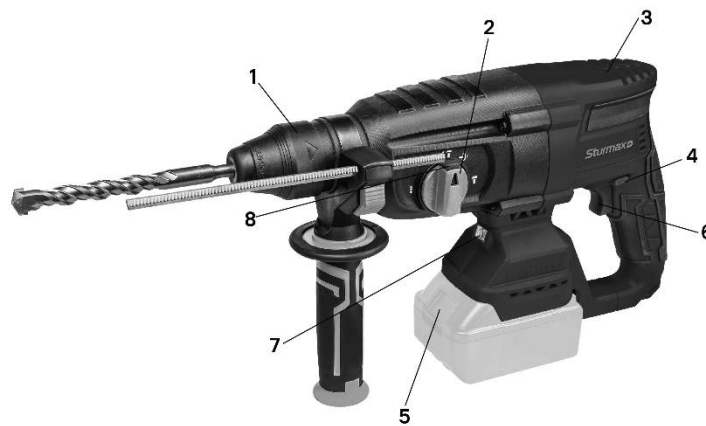

Комплект поставки

SDS+ свердла 5/6/8x110 мм 3 шт
бічна рукоятка с глибиноміром, що регулюється

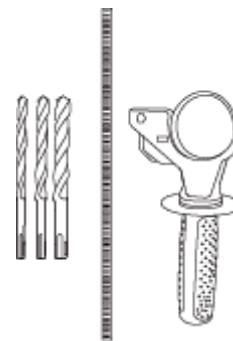

Технічні характеристики

Параметри / Моделі	RHM2501CR
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іон)

Напруга, В:	20
Швидкість без навантаження, об/хв:	0-1000
Кількість ударів, уд/хв:	0-4500
Бурові характеристики:	
Бетон, мм	28
Метал, мм	18
Деревина, мм	30
Вага, кг:	2,8

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 60745-2-6

LpA - рівень звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 85,4

LWA - рівень звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 97

KpA - невизначеність рівня звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 1,5

KWA - невизначеність рівня звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 1,5 ah,

HD - середньоарифметична загальна величина вібрації при бурінні бетону м/с2 (m/s2) 8,17

K – невизначеність ah, HD м/с2 (m/s2) 1,5 ah,

CHeg - середньоарифметична загальна величина вібрації при роботі долотом м/с2 (m/s2) 5,457

K – невизначеність ah CHeg м/с2 (m/s2) 1,5

Технічний регламент безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013р. №62.

ДСТУ EN 60745-2-6:2016 (EN 60745-2-6:2010, IDT).

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015р.

№1077.

ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);

ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT).

Правила техніки безпеки

Увага! Перфоратор є електроінструментом підвищеної небезпеки.

Для запобігання небезпеці ураження електричним струмом, отримання травми або виникнення пожежі, прочитайте та запам'ятайте ці вказівки до початку роботи з перфоратором.

Користуючись перфоратором, слід суворо дотримуватись основних правил техніки безпеки.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ!

Загальні інструкції техніки безпеки при експлуатації електричних інструментів

Пристрій призначений для особистого використання та не придатний для промислового використання!

Увага! Вивчіть ці інструкції перед початком роботи з електричними інструментами. Небезпека ураження електричним струмом, загоряння та/або отримання травми у випадку недотримання інструкцій перерахованих нижче:

ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ

Робоче місце

- Робоче місце повинно бути чистим та добре освітленим. Присутність зайвих предметів та недостатнє освітлення можуть привести до нещасного випадку.
- Забороняється експлуатувати перфоратори у вибухонебезпечному середовищі (поблизу

легкозаймистих рідин, газів або пилу). Перфоратори створюють іскри, через які можуть загорітись пил або газ.

- Забороняється експлуатувати перфоратор в присутності дітей та сторонніх осіб. Відволікання уваги на сторонні об'єкти можуть привести до втрати управління.

Електробезпека

- Штепсельні вилки перфораторів (зарядних пристроїв) повинні відповідати розетці. Забороняється змінювати штепсельну вилку. Забороняється використовувати перехідники із заземленими машинами. Використання відповідних вилок та розеток скорочує ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте тілесного контакту із заземленими поверхнями (наприклад, труби, радіатори, печі, холодильники). Ризик ураження електричним струмом збільшується при контакті тіла з заземленими предметами.
- Забороняється експлуатувати перфоратори у вологих умовах. Попадання води в машину збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Правильно використовуйте шнур живлення. Забороняється тягнути або переміщати інструменти (зарядний пристрій) за шнур живлення, а також витягувати вилку з розетки. Забороняється зберігати шнур живлення поблизу теплових приладів, масляних рідин, гострих країв або деталей що рухаються. Пошкодження або перекручування шнура живлення збільшує ризик ураження електричним струмом.
- При експлуатації перфоратора (зарядних пристроїв) на відкритому повітрі, використовуйте придатний подовжувач. Використання шнура живлення, придатного для експлуатації на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом.

Особиста безпека

- Будьте уважні, слідкуйте за своїми рухами та керуйте здоровим глуздом при експлуатації перфоратора. Не користуйтеся перфоратором в стомленому стані, стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або після прийому ліків. Неуважність при експлуатації перфоратора може привести до серйозних тілесних пошкоджень.
- Користуйтеся засобами захисту. Завжди одягайте захисні окуляри. Застосування захисного обладнання, що включає протипильовий респіратор, нековзаюче взуття, захисний головний убір та підходящий пристрій для захисту органів слуху, скорочує ризик отримання тілесних пошкоджень.
- Уникайте випадкового пуску інструмента. Перед підключенням до мережі живлення переконайтесь, що вимикач знаходиться в положенні Викл. Не торкайтесь вимикача при переміщенні перфоратора. Забороняється підключати перфоратор до мережі живлення, якщо перемикач знаходиться в положенні Вкл.
- Перед включенням перфоратора приберіть всі сторонні предмети, регульовальні ключі та гайковерти. Контакт ключа або гайковерта з частинами перфоратора що рухаються може привести до тілесних ушкоджень.
- Тримайте рівновагу при роботі з перфоратором, не тягніться до важкодоступних місць. Це забезпечує надійне управління інструментом в несподіваних ситуаціях.
- Відповідно одягайтесь. Не одягайте вільний одяг та прикраси. Будьте обережні. Волосся, вільний одяг, рукавички та прикраси можуть потрапити до частин перфоратора що рухаються.
- Якщо пристрої підключені до пилоуловлючої системи, перевірте правильність підключення. Використання таких засобів зменшує небезпеки, пов'язані з роботою в пильних умовах.

Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.

- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки *SturmaxD*.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

Зверніть особливу увагу:

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею!

Правила експлуатації обладнання

Зняття акумуляторного блока, встановлення

Зняття

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та витягніть акумулятор до від'єднання батареї. (Мал.1)

Встановлення

Вставте акумулятор в інструмент поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор в перфораторі.




Мал.1

Увага: Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на перфораторі(1).

Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

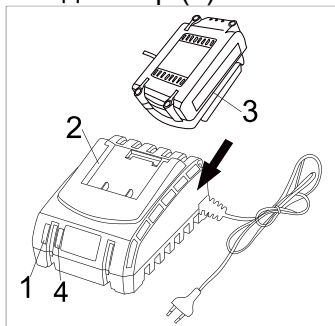

Мал.2

УВАГА: Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

Ремонт

Ремонт перфоратора повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом та тільки з використанням ідентичних запасних частин. Це забезпечує безпечну подальшу експлуатацію перфоратора

Перед початком експлуатації

Перед початком робіт перевірте робоче місце на відсутність прихованої електропроводки, газо- і водогону, наприклад, за допомогою металошукача.

Електроживлення повинно відповідати технічним даним перфоратора. Шнур живлення і штепсель повинні бути в справному стані, без ознак зношеності.

Допоміжна рукоятка

Не використовуйте інструмент без допоміжної рукоятки. Під час експлуатації утримуйте перфоратор обома руками. Ослабте ручку, повернувши її нижню частину проти годинникової стрілки.

Відрегулюйте робоче положення обертаючи допоміжну рукоятку. Затягніть рукоятку.



Перемикач напрямку обертання.

Перемикач напрямку обертання (1) розміщений над кнопкою вмикання(2). Для обертання за годинниковою стрілкою перемкніть його вліво, для обертання проти – вправо.



УВАГА:

Перемикайте напрямок обертання тільки при вимкненому інструменті.

Вимикач не працює, коли перемикач напрямку обертання перебуває в середньому положенні.

Плавне регулювання числа обертів.

Швидкість роботи інструмента можна регулювати :


Чим сильніше натискання на вимикач ON/OFF (1), тим більша швидкість обертання.



УВАГА: Обертання на невеликій швидкості протягом тривалого часу може викликати перегрів двигуна або акумулятора. При нагріві зробіть перерву в роботі не менше ніж на 15 хвилин

Використання підсвітки.


Додаткове освітлення (2) вмикається автоматично при натисканні на перемикач (1). Воно вимкнеться автоматично після того, як ви відпустите перемикач (1) приблизно через 10 секунд.

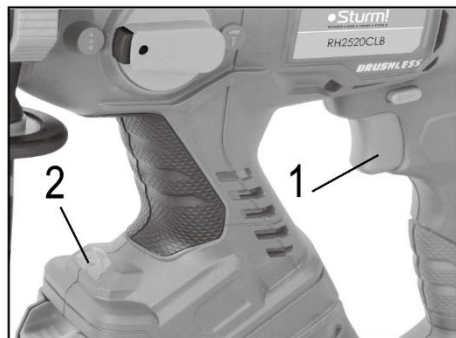**Заміна свердла (SDS-plus)****Встановлення свердла**

Вставте свердло обертальним рухом в тримач інструменту до упору. Хвостовик свердла автоматично фіксується в потрібному положенні. Потягніть за інструмент, щоб перевірити надійність фіксації свердла.

Зняття свердла

Відтягніть стопорну втулку (1) тримача та витягніть свердло.

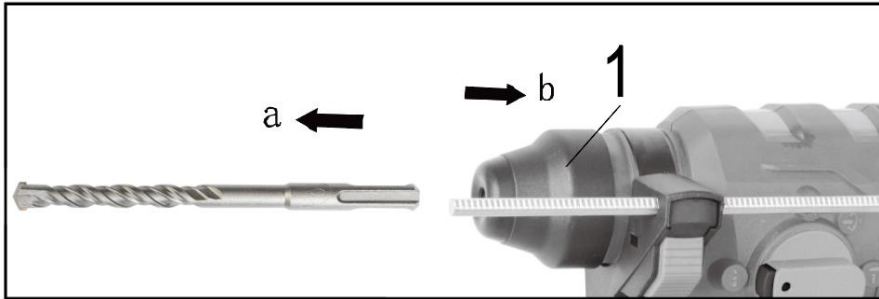


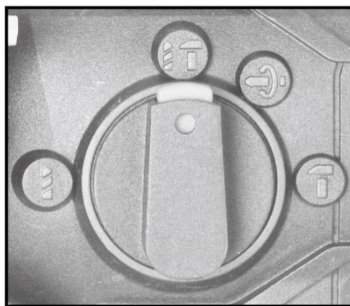
Зміна режиму роботи


Перфоратор має три режими роботи: свердління (only drill); свердління з ударом (hammer and drill), тільки удар (only hammer),.


Для зміни режиму роботи натисніть на фіксатор , а потім кнопку вибору режиму .


Для буріння в камяній кладці і камені, поверніть перемикач вибору режиму в положення


«Свердління з ударом»  .



Для свердління деревини, металу або при використанні інструменту в якості гвинтоверту, поверніть перемикач вибору режиму в положення «Тільки свердління» . При свердленні деревини та металу необхідно використовувати кулачковий патрон (входить в комплект).

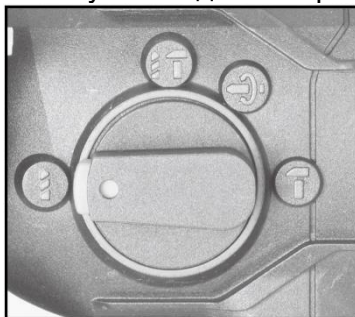

Якщо потрібен режим удару, поверніть перемикач вибору режиму в положення «Тільки удар» .

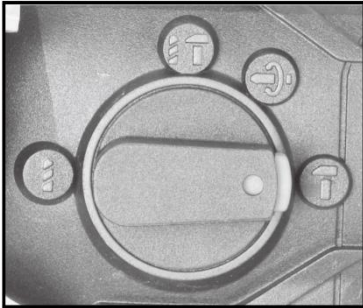

Якщо при використанні плоского зубила в режимі удару необхідно змінити положення зубила, поверніть перемикач в положення "Положення долота" ←↻. Положення зубила можна легко змінити вручну.

Перемикач вибору режиму можна перемикаєти, тільки коли інструмент вимкнений.

Регулювання обмежувача глибини свердління

Допоміжна рукоятка оснащена фіксатором для обмежувача свердла. Вставте свердло, звільніть гвинт фіксації свердла, посуňte обмежувач глибини свердління вперед до збігу кінців обмежувача і свердла. Після цього відтягніть обмежувач на таку відстань між кінцем обмежувача і кінцем свердла, яке відповідає потрібній глибині свердління. Потім затягніть гвинт фіксації обмежувача свердла.

Захисна муфта

Захисна муфта активується при заїданні або затисканні свердла і попереджає висмикування інструменту з рук оператора

Технічне обслуговування

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструмента від'єднайте його від електроживлення.

Оберігайте перфоратор від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпус масла і мастил. Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Тримайте вентиляційні отвори чистими. Очищайте періодично акумуляторний перфоратор від пилу і бруду. Використання деяких засобів для чищення як бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини.

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів *SturmaxD*. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання.

На електроінструмент *SturmaxD* поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

RHM2501CR ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості. Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлені, нерозбірливі записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортнуванні, неправильним збереженням, недбалім застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зрівані шліці гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щітки і т.і.), що слугувать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнурів живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальнму зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпугі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементами», що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подтратин та потерлісті на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чіщення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель: ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

1

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

2

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

3

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФООП Оржеховський	Петропавлівська Борщаківка,вул.Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39,(044)221-655-35,(099)838-88-64
2	Київ	ФООП Заболотний	ринок Юність, р-д С. м. 49	(068) 811-88-48
3	Київ	ФООП Худолей	вул.Миропільська29	(044)-544-17-29,(044)-331-56-99
4	Київ	ФООП Худолей	вул.П.Курбська,17	(044)-274-97-95,(044)-274-97-96
5	Київ	ФООП Малько В.В.	м.Київ,проспект С.Бандеря,16	068-870-70-74 і 093-803-86-84(066-239-06-60, 067-289-22-09)
6	Біла Церква	ФООП Карпушко	вул.Павлоченко ,17 маг."Воло-Буд"	
7	Біла Церква	ФООП Федін	вул.Львівська,3	(0453) 5-486-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФООП Чиркова	м.Бровари,б/р. Незалежності,54/4, територ.ЗАО Бровар-3-д (пласмаси)	044-382-04-02,(097-9465-9465,(097-106-90-90
9	Бердичів	ФООП Матвієво	м.Бердичів,вул.Італійська,6.51 маг.ФІОПЕНТИК	(050)-964-87-20,(061)531-41-84
10	Вінниця	ФООП Марценюк	вул. Шидста 45	(0432) 264278, 097-065-33-88
11	Віншава	ФООП Пошарша	вул. Київська, 12	067-784-79-84,065-702-26-95
12	Житомир	ФООП Лебіга М.В.	вул.Малинська,10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ"Запорізькийінструмент"	вул. Кузнєцова 34, селд. 4а	(06127)78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент-ФУ	м.Івано-Франківськ,вул.Сусса,буд.28,корп.3	096-103-067-8
15	Івано-Франківськ	ФООП Пшанов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-066-3-46,066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Попая (Олександрівська) 28а, маг."Хакер Центр"	096-159-55-75, 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг.Планета-Інструмент- ФООП Гиглин	вул.Червоної калини,2	(067)428-82-28
18	Кременчук,Полтав.обл.	ФООП Киріленко П.С.	вул.Гавченка,12	(050)530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіне	ФООП Тигларенко	пр-т Миру,36	(060)214-87-70
20	Львів	ФООП Форостян	Заочасальний ринок,вул.Карпенка-Карого,Буд.1,маг.№18	(099) 402-38-83
21	Львів	ФООП Пшанов	вул.Курбиська,2	(063)545-84-43
22	Львів	ФООП Ставів Б.І.	Магазин-мастеряня "Гадзі",	(097) 930 97 73
23	Львів	ФООП Троцюк	вул. Залана, 238	(067) 940-52-22
24	Миколаїв	ФООП Кузьмін	пр.Центральний, 2.	(05127)07-17, (097)625-71-44
25	Обухів	ФООП Биков Г.І	м.Обухів,вул.Підкана,1	(068)801-55-91
26	Миколаїв	СЦ ДАS-Інструмент	ФООП Новиков,м.Миколаїв,вул.1-аСлобідська,62	0512-709-925,0667-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул.Тираспольське шосе,15А	(067)-488-28-56
28	Одеса,обл.м.Богородиштр	ФООП Маггов І.І.	м.Б-Дністровський,вул.Михайлівська,43,маг. "Суперка"	(067)139-99-97
29	Одеська обл., м.Черноморськ	ФООП Стрельбицький В.В.	м.Черноморськ р-т. Саїтанок, вул.Комсомольська,26	067-558-32-19,093-988-90-67
30	Полтава	ФООП Панченко	Центральний р-т, лав.№7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФООП Балавченко	вул.Біла,16	(0362) 40-05-56,093-323-86-76
32	Рівне	ФООП Журомський А.С.	33018,м.Рівне,вул.Відняцька,29	096-521-12-62
33	Рівнен.обл.м.Здолбунів	ФООП Хоменка Я.В.	м.Здолбунів,вул.Незалежності,42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зліс - ФООПАверьянов	вул.Інтернаціоналістів, 5, сф.25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФООП Горюхов Ю.А.(сын)	м.Суми,вул.Харківська, 12	(0542) 659-942,36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0362) 47-52-18, 096-546-66-17.
37	Хмельницький	ФООП Пшанов Р.Г.	м.Хмельницький,Провулок 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067) 3-54-65-15
38	Черкаси	ФООП Медведєво	вул.Білогорівська,269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ"Полікор"	вул.Громова 146/10	(0472)54-06-63
40	Чернігів	ФООП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФООП Войстрикова К.М.	вул.Стефанівська,73	(0462) 54-09-09, 093 345 14 89, 093 31 11 12, 099 576 83 47.
42	Чернігів	ФООП Надточий О.В.	пр.Лермонтов 119а	0462-614-889, 093-454-9390
43	Чернігівська обл.м.Ічня	ФООП Киріченко Л.М.	16700,м.Ічня,вул.Воскресінська, 34/2	096-212-43-31
44	Чернігівська обл.м.Білозир	ФООП Коваль О.П.	вул.Шевченка,11,маг."СТЕП"	093-148-18-47,0973781, 093 137 25 80,(097)817-62-44
45	Чернігівська обл.м.Городня	ФООП Сподар К.П.	вул.Шевченко 5, м-н.Доловичок	(069)-540-92-01.
46	Чернігів	ФООП Ананю	м.Чернігів,вул.Івана Мазепи,33	(0462) 62-49-668, 068-745-44-42, 073-461-08-33
47	Чернігів	ФООП Вишніська О.А.	пр-т Миру,95	(093) 940 94 42, (069) 339 82 12, (095) 165 42 12
48	Чернігів	ФООП Німченко	м.Чернігів, ЦД Ліга,вул.Промислова 7,лаб.№3	
49	Хуст,Закарпат.обл.	ФООП Тома М.	м.Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096)468-67-59

телефон технічної підтримки (067) 218-19-19

Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

Г А Р А Н Т І Й Н И Й Т А Л О Н В С Е Р Е Д І Н І К О Р О Б К И

