

# *Sturmaxo*

CDM3221BLI

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.  
Акумуляторний  
дріль-шурупверт**



**Зміст**

Опис.....	3
Зовнішній вигляд.....	4
Комплектність поставки.....	4
Технічні характеристики.....	5
Правила техніки безпеки.....	7
Правила експлуатації обладнання.....	10
Транспортування та зберігання.....	18
Технічне обслуговування обладнання.....	19
Гарантійне зобов'язання.....	20

**Увага!**

**Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!**

## Опис

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторного дреля-шуруповерта нашої марки.

**Увага!** Електроінструмент **Sturmaxo** відносяться до побутового класу. Уважно перечитайте дану інструкцію! Після безперервної роботи впродовж 15-20 хвилин потрібно вимкнути електроінструмент на 5 хвилин. Не перевантажуйте мотор електроінструменту.

Акумуляторний дріль-шурупокрут використовується для свердління, загвинчування, шліфування і т.п., робочих заготовок за допомогою свердл, щіток та ін. насадок.

Пошкодження інструмента через перенавантаження та занадто довготривалого використання без перерви не підлягає гарантійному відшкодуванню


Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.


### Зовнішній вигляд

1. Швидкозатискний патрон.
2. Кільце встановлення обмежувача крутного моменту.
3. Індикатор активації захисту від зворотного удару.
4. Перемикач наряду обертання.
5. Замок відокремлення акумулятора.
6. Вимикач.
7. Вбудована під світка.
8. Кнопка перемикання швидкості
9. Кільце вибору режиму роботи

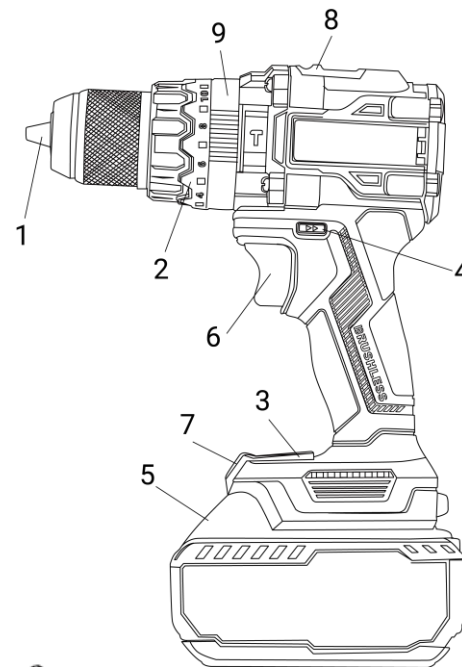

### Комплектність поставки.

- Зарядний пристрій (база) 1 шт.  
Акумуляторна батарея 1 шт.  
Додаткова ручка - 1шт

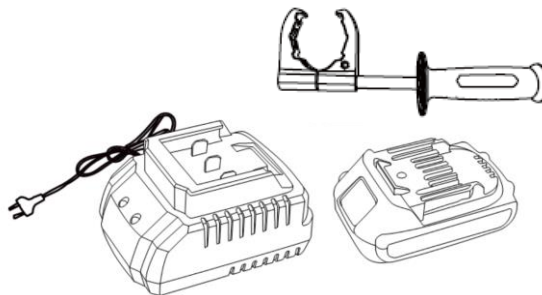

## Технічні характеристики моделі

<b>Параметри / Моделі</b>	CDM3221BLI
Тип	Побутовий
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іон)
Тип двигуна	Безщітковий
Напруга, В	20
Ємність акумуляторної батареї, Аг	4,0
Число обертів холостого ходу – 1-а швидкість, об/хв	0-500
Число обертів холостого ходу – 2-а швидкість, об/хв	0-1900
Максимальний крутний момент, Нм	130
Муфта	20 ступенів крутного моменту + ступень свердління
Патрон	Одномуфтовий, швидкозатискний
Діаметр патрона	1,5-13
Максимальний діаметр свердління в деревині, мм	40
Максимальний діаметр свердління в сталі, мм	10
Максимальний діаметр свердління в бетоні, мм	13
Час зарядки акумулятора, г	2
Вага нетто/брутто, кг	1,55/2,9

Відповідність вимогам нормативних документів

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

LpA - рівень звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 81 81

KpA - невизначеність рівня звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 3 3

LWA - рівень звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 92 92

KWA - невизначеність рівня звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 3 3 **Свердління металу**

ah - середньоарифметична загальна величина вібрації м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 2,4 2,4

K – невизначеність ah м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 1,5 1,5

## Правила техніки безпеки

### Робоче Місце.

- Тримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Захаращені й погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.
- Не використовуйте акумуляторні дрилі-шуруповерти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогнебезпечні рідини, газу, пил. Акумуляторні дрилі-шуруповерти створюють іскри, які можуть привести до загорання пилу або пару.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих акумуляторних дрилів-шуруповертів.
- Не відволікайтеся при роботі – це може викликати втрату контролю й стати причиною травми.

### Електробезпе́чність.

Не під дайте акумуляторні дрилі-шуруповерти впливу дощу або іншої вологи. Вода, що потрапила в акумуляторний дріль-шуруповерт, значно збільшує ризик удару струмом. Обережно обходьтесь з електрошнуром зарядки акумуляторного дрilia-шуруповерта. Не використовуйте шнур для перенесення

акумуляторного інструмента. Не тягніть за шнур для витягування штепселя з розетки. Оберігайте шнур від високої температури, масляних рідин, гострих граней. При виявленні ушкодження шнура, замініть шнур негайно. Ушкоджений шнур збільшує ризик удару струмом.

### **Особиста безпека.**

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що Ви робите при роботі з акумуляторним дрилем-шуруповертом. Не використовуйте акумуляторний дріль-шуруповерт у той час, коли Ви стомлені або є під впливом ліків або засобів, що сповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Тримайте ваше волосся, одяг, і рукавички далеко від частин, що рухаються. Руки повинні бути вільними, сухими й чистими від слідів маслянистих речовин. Уникайте раптового включення. Тримайте надійну рівновагу. Використовуйте гарну опору й завжди тримайте надійно баланс тіла. Наложна опора й баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над акумуляторним дрилем-шуруповертом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте спецодяг, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри.

### **Правила безпеки при роботі акумуляторним дрилем-шуруповертом**

- Не свердліть стіни або інші поверхні, де проходить електрична проводка.
- Якщо свердло/насадку заклинило при роботі, негайно вимкніть дріль, звільніть свердло і після цього

продовжуйте роботу

- Використовуйте шумопоглинаючі навушники при використанні інструмента протягом тривалої роботи. Тривала дія шуму високої інтенсивності може стати причиною втрати слуху.
- Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього інструмента. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.
- Надійно закріпіть оброблювану деталь при свердлінні. Ніколи не тримайте деталь у руках, або затиснувши ногами. Погане кріплення деталі може привести до деформації насадок, що приводять до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.
- Ніколи не залишайте клавішу вмикання/вимикання зафіксованою в положенні «ON» («Включення»). Перед ввімкненням переконайтеся, що клавіша вмикання/вимикання перебуває в положенні «OFF» («Виключене»). Випадковий запуск може стати причиною травми.
- Дозволяється використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **«Sturmaxo»**, зарядні пристрої інших виробників можуть стати причиною загоряння.
- Дозволяється використовувати тільки акумуляторні батареї торгівельної марки **«Sturmaxo»**, акумуляторні батареї інших виробників можуть стати причиною загоряння.
- Не перевантажуйте акумуляторний дріль-шурупверт, використовуйте виріб строго по призначенню.
- У процесі зберігання, регулювання або заміни насадок необхідно від'єднати акумуляторну батарею від виробу, кнопка перемикача «Вкл/Викл» повинна перебувати в положенні вимкнення. Це знижує імовірність випадкового включення.
- У процесі зберігання тримайте акумуляторну батарею вдалі від металевих предметів: скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів - і інших невеликих металевих предметів, які можуть привести до зіткнення внутрішніх частин акумуляторної батареї, що веде до іскріння й можливого загоряння.
- Перевіряйте виріб на відсутність заклинювання деталей, що обертаються, поломок та інших пошкоджень, які негативно впливають на роботу акумуляторного дріля-шурупверта.
- У процесі роботи тримайтеся руками тільки за ізольовані частини акумуляторного дріля-шурупверта.
- У випадку заклинювання негайно виключіть виріб, поміняйте напрямок обертання, натисніть на кнопку «Вкл/Викл» і не поспішаючи потягніть виріб на себе.

- Суворо забороняється торкатися руками обертових патрона або насадок.
- У процесі установки свердла стежте за правильністю розташування хвостовика на кулачках свердлильного патрона.  
Забороняється переміщати працюючий акумуляторний дріль-шурупверт уздовж тіла.

### **Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.**

- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **SturmaxD**.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

### **Зверніть особливу увагу:**

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею!

### **Правила експлуатації обладнання**

Інструмент призначений для використання при температурі від -10 до + 35 0С і відносною вологістю повітря не більше 80%, за відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою- IP20.

Даний інструмент повинен підключатися до джерела живлення з напругою, відповідною значенню, надрукованому на ідентифікаційній пластинці, і може працювати тільки від однофазного джерела змінного струму. Даний інструмент має подвійну ізоляцію і може підключатися до розеток без проводу заземлення.


### **Зняття акумуляторного блока, встановлення**

#### **Зняття**

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та витягніть акумулятор (1) до від'єднання батареї. (Мал.1)


#### **Встановлення**

Вставте акумулятор(1) в шуруповерт(4) поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор в шуруповерті.

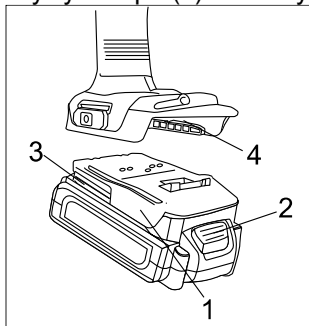

Мал.1

**УВАГА:** Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на шуруповерті (4).

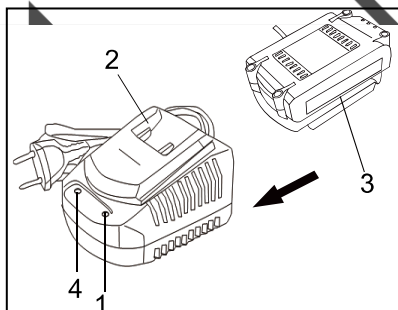

### Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (1) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

Мал.2

**УВАГА:** Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



1. Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0 ° C або вище 45 ° C. Якщо температура нижче 0 ° C або вище 45 ° C, індикатор (1) буде блимати червоним світлом.


**Встановлення крутного моменту.**

Шурупверт оснащений спеціальним обертовим кільцем для встановлення межі крутного моменту. Для встановлення межі крутного моменту на обертовім кільці нанесені цифри (1).

Поверніть кільце (Мал. 3) до суміщення необхідної цифри зі стрілкою (3) Для правильного встановлення використовуйте наступну таблицю.


позиція муфти	вид операції
1– 3	заверчування дрібних шурупів
4- 8	заверчування шурупів середніх розмірів в м'який матеріал
9 -13	заверчування шурупів в матеріал середньої жорсткості
14-16	заверчування шурупів в твердий матеріал
17-20	заверчування великих шурупів
	сверління
	сверління з ударом

Для обирання режиму сверління поверніть кільце (2) в положення ; Для настройки режиму ударного сверління поверніть кільце(2) в положення .

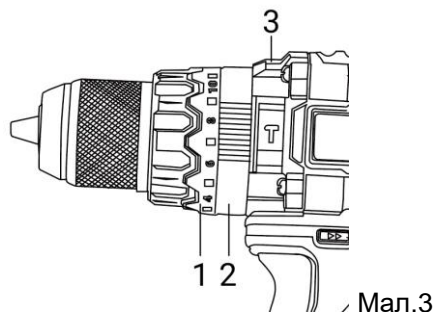

#### Перемикач напрямку обертання.

Перемикач напрямку обертання (1) розташований над кнопкою включення (2) (Мал.4). Для обертання за годинниковою стрілкою переключіть його вліво, для обертання проти часової – вправо.

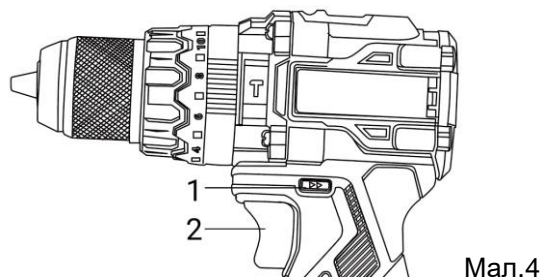

**УВАГА:** Використовуйте перемикач напрямку обертання тільки при вимкненому інструменті.  
Кнопка включення не працює, коли перемикач напрямку обертання знаходиться в середньому положенні.

### Перемикач швидкостей

Шурупверт має дві швидкості, для перемикач швидкостей переведіть кнопку перемикача в положення




“ ” для низької швидкості, але для більшого крутного моменту(зусилля закручування)або в положення



“ ” для високої швидкості та низького крутного моменту (зусилля закручування) – див (Мал.5)

**УВАГА:** Перемикач здійснювати суворо при зупиненому двигуні! перемикач при працюючому двигуні може стати причиною виходу з ладу редуктора та пошкодження такого виду не підлягає гарантійному ремонту.

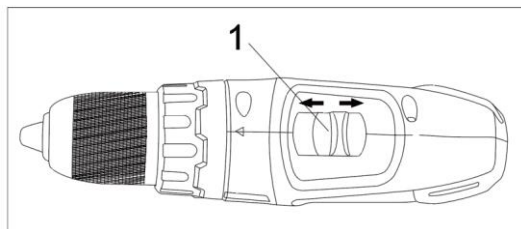


Мал.5

### Плавне регулювання числа обертів.

Шурупверт оснащений кнопкою включення (1) з плавним регулюванням числа обертів. Повільне обертання відбувається при легкому натиску на кнопку і збільшується при більш сильному натиску (Мал. 6). Для встановлення інструмента відпустіть кнопку включення.

**УВАГА:** Використовуйте перемикач напрямку обертання тільки при вимкненому інструменті.  
Вимикач не працює, коли перемикач напрямку обертання перебуває в середньому положенні.

**УВАГА:** Обертання на невеликій швидкості протягом тривалого часу може викликати перегрів двигуна або акумулятора. При нагріві зробіть перерву в роботі не менше, ніж на 15 хвилин.

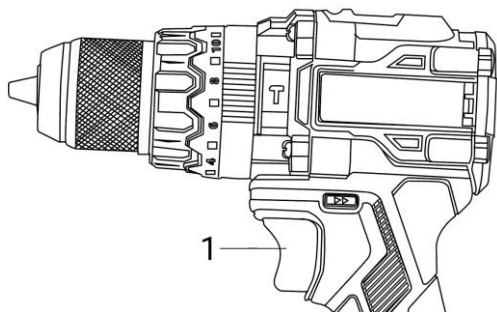

Мал. 6


#### **Вбудоване освітлення.**

Використовуйте підсвічування в умовах недостатнього освітлення для підсвічування робочої зони. Світлодіодне підсвічування загориться, як тільки ви натиснете на курок. Щоб вимкнути світлодіодну лампу, відпустіть тригер, через 10 секунд світло вимкнеться.

#### **Вбудоване підсвічування**

Вбудоване підсвічування (2) може використовуватися в умовах поганого освітлення для підсвічування робочої зони.

Світлодіодне підсвічування загориться, як тільки ви натиснете на курок (1). Щоб вимкнути світлодіодну лампу, відпустіть тригер (1), світло вимкнеться після 10 секунд.

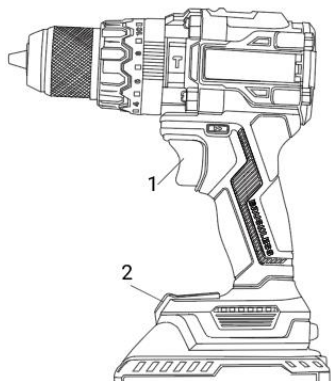

Мал.7



Мал.8

### **Вибір функції повернення у вихідне положення.**

У моделі передбачено вибір функції. Щоб вибрати функцію, натисніть кнопку (1), засвітиться індикатор (2). Якщо ви виберете функцію та свердла заклинить під час роботи, це призведе до відключення живлення для вашого захисту. Якщо потрібно вимкнути вибрану функцію, натисніть кнопку (1) ще раз. Індикатор (2) згасне.

### **Встановлення оснащення.**


Шуруповерт оснащений швидкозатискним патроном, який не потребує ключів при встановленні оснащення.

Поверніть гільзу патрона(1) в напрямі проти годинникової стрілки.

Відкрийте швидкозатискний патрон і вставте в нього оснащення .


Поверніть гільзу патрона (1) за годинниковою стрілкою, поки кулачки патрона (2) не зійдуться і оснащення не буде надійно затиснене (Мал. 9).

При м'якому хвостовику оснащення після певного часу роботи можливо буде необхідно підтягнути патрон.

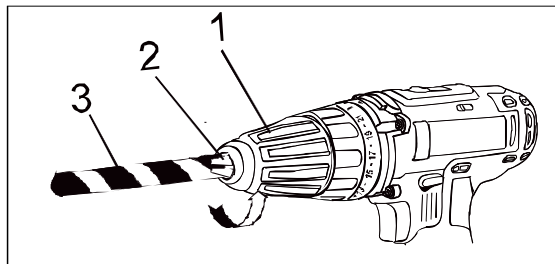

Мал. 9

**Увага:** Ніколи не закріплюйте оснащення як показано на малюнку нижче (Мал.10). Оснащення повинно бути зафіксоване рівно і усіма кулачками патрона одночасно.

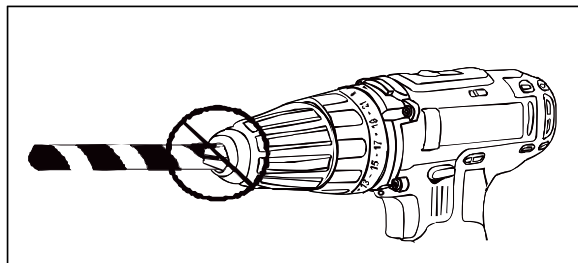

Мал.10

## Транспортування та зберігання

### Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю не більше 90 % в оригінальній упаковці.

### Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю повітря не більше 90% в оригінальній упаковці.



**Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.**

### Технічне обслуговування

**УВАГА!** Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищайте вентиляційні отвори на корпусі електроінструменту від бруду і пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою б / п тканиною.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення корпусних деталей електроінструменту. Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmax**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

## Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті [www.sturmax.com.ua](http://www.sturmax.com.ua)

Електроінструменти, вказані в цій інструкції, відповідають вимогам таких нормативних документів:

- Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015).

- Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ№ 1067 від 16.12.2015).
- Тех. Регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62 від 30.01.2013).
- Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139 від 10.03.2017).- ДСТУ EN 60745-1:2014 Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги.
- ДСТУ EN 60745-2-2: Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-2. Додаткові вимоги до шуруповертів та ударних гайковертів.
- ДСТУ EN 55014-1:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.
- ДСТУ EN 55014-2:2015 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливість до завад

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 - 1).

Найменування виробу і модель \_\_\_\_\_

**Акумуляторний дріль-шурупверт CDM3221BLI**

Заводський номер \_\_\_\_\_

Назва торгової організації \_\_\_\_\_

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Підпис покупця \_\_\_\_\_

Штамп торгової організації \_\_\_\_\_

## Умови гарантії

Шановний Покупця! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див. табл.), від дня придбання при наявності правильної заповненої гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він виловив з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.\*

### Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправності виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженнями, недобалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.\*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зрізаних шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).\*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.\*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепадди напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструмента відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні цитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.\*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.\*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.\*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шітки, фільтри, мастило, ремінь, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.\*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад, папір для дринів, гайки для абразивних і відбійних дисків, цанги, бур, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пили, шпудлі абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи», що швидко зношуються\*.
16. Одночасний вид з ладу термозаобіжника та високовольтних трансформаторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконанні вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявності подрапин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуну та поршневого пальця.\*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

\* - є авторизованим сервісним центром.

## Клієнтський талон

### Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт  
Дата продажу (рік, міс., число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт  
Дата продажу (рік, міс., число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт  
Дата продажу (рік, міс., число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

## Відривний талон

### 1 Відривний талон

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт  
Дата продажу (рік, міс., число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### 2 Відривний талон

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт  
Дата продажу (рік, міс., число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

### 3 Відривний талон

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт  
Дата продажу (рік, міс., число) \_\_\_\_\_  
Заводський номер \_\_\_\_\_  
Дата прийому \_\_\_\_\_  
Дата повернення \_\_\_\_\_  
вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_  
П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_  
Штамп майстерні \_\_\_\_\_

## Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Олександровий	Петропавлівська Борщаківка, вул.Соборна, 7-5	(068) 372-39-39; (044)221-85-56; (096)938-86-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юдичів, ряд С. м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Художов	вул.Миропільська,28	(044)-544-17-20;(044)-531-96-99
4	Київ	ФОП Художов	вул.П.Курбася,17	(044)-274-97-85;(044)-274-97-86
5	Київ	ФОП Милько В.В.	м.Київ,проспект С.Макаренка, 16	068-570-70-14 і 093-839-86-54(066-238-06-00)
6	Біла Церква	ФОП Карпюк	вул.Паличенко, 17 майд."Волобуєв"	067-288-22-09
7	Біла Церква	ФОП Фадін	вул.Фролова,3	(04563) 2-96-79, 067-504-79-69
8	Бердичів	ФОП Чернова	м.Бердичів,Б-ї Незалежності 54А, територія ОО "Воздух-52" (поблизу м.Київ)	044-562-04-02,(042)-78-545-34(057-296-90-90)
9	Бердичів	ФОП Митченко	м.Бердичів,вул.Григорівська,6-5 майд.ФЮЕНТИК	(050)-964-57-20,(06)153-41-54
10	Винники	ФОП Марценюк	вул.Шутова 45	(04352) 284278; (097) 2055-33-88
11	Винники	ФОП Лордша	вул. Київська, 12	067-784-79-54,063-102-96-95
12	Житомир	ФОП Ледіа М.В.	вул.Мелітська,10	067-292-41-16
13	Житомир	ТОВ "Запорізькіструменти"	вул.Крушельська 34, склад 4а	(067)78-77-66, (050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент-109	м.Івано-Франківськ,вул.Сучас,бульв.28,корп.3	066-103-506-78
15	Івано-Франківськ	ТОВ "Пашова Р.Г."	вул.Степана Ковалюка 425А	068-666-54-46,066-431-08-03
16	Ковтунів	ТОВ "Вауля Інструменти"	вул.Олександрівська,Ботанічний сад	066-138-96-73; (060)546-57-96
17	Кочетин	МІП "Принт-Інструменти" ФОП Грешин	вул.Ханова Центр	068-570-70-14
18	Корсеньківка,Полтава обл.	ФОП Кирченко П.С.	вул.Червоної залізни,2	(067)428-82-28
19	Луцька обл. м.Рубіжів	ФОП Тиганенко	пр-т Митру,35	(050)530-98-87
20	Луцьк	ФОП Фортоскін	Завокальський ринок,вул.Калемська,Кіровоградська буд.,1майд№18	(050)14 87 83
21	Луцьк	ФОП Пашова	вул.Кришталева,2	(099) 402-39-70
22	Львів	ФОП Стівала Б.І.	Малоси-магістрат "Гала" "	(043)545-84-43
23	Львів	ФОП Троцюк	вул.Земля, 238	(097) 920-97 73
24	Миколаїв	ФОП Бузак	пр.Центральний, 2	(067) 346-52-22
25	Обер'я	ФОП Бонак Г.І	м.Обер'я,вул.Пішчан,1	(051)717-07-12, (097)959-71-44
26	Миколаїв	СП ДАС-Інструмент	ФОП Невлюков,Миколаїв,вул.1-гоТоварища,62	(068)001-55-01
27	Одеса	Сервіс-СТУВМ	вул.Трипольського шосе,15А	0512-709-9252;066-733-27-97
28	Одеса обл. Виноградський	ФОП Мелько І.І.	м.Будістрівський,вул.Михайлівська,43 майд."Світлеча"	(067) 488-28-56
29	Одеса обл. м.Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м.Черноморськ, р-к.Світланів, вул.Комсомольська,2а	(067) 488-99-97
30	Полтава	ФОП Паченко	Центральні Р-к. пав.№7 пр. 2	067-548-32-19,063-5488-90-67
31	Рівне	ФОП Балащенко	вул. Біла, 16	(067) 530-32-54
32	Рівне,обл.м.Золотирів	ФОП Жуківський А.С.	33018, м.Рівне,вул.Вішківська,29	(0382) 46-05-56,(093-323-86-78
33	Рівне	СП Зіле - ФОПДавидяков	вул.Інтернаціональна, 5, оф. 25	066-521-12-62
34	Суми	ФОП Горюнов Ю.А.(соло)	м.Суми,вул.Харківська, 12	(065) 79-09-37
35	Суми	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м.Харківський, вул.Бродівська, 44	(0545) 859-94-25;46-46-9
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м.Тернопіль, вул.Бродівська, 44	(0353) 71-50-18, 069-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Пашова Р.Г.	м.Хмельницький, Пролетарів 14,Мирний, 20 склад №25	(067) 354-40-515
38	Черкаси	ФОП Малавченко	вул.Білогородська,289	063-223-83-93
39	Черкаси	ТОВ "Теліпор"	вул.Ромаша 146/10	(0472)54-05-63
40	Чернівець	ФОП Рудик	пр-т Митру, 233	0462-33-06-62, 094-88-91-663
41	Чернівець	ФОП Валерієвська К.М.	вул.Старобілогородська, 73	(0460) 614-390, (050) 546-14-89
42	Чернівець	ФОП Наточин О.В.	пр.Керемелі, 119а	063-511-17-02, (068) 578 88 57
43	Чернівецька обл.м.Кишинев	ФОП Кирченко П.М.	167/10,ул.Цивилів,вул.Возрожденська 34/2	0462-61-4-889, 093-454-3990
44	Чернівецька обл.м.Вязькич	ФОП Коваль О.І.	вул.Шевченка,11 майд."СТЕК"	066-519-43-31
45	Чернівецька обл.м.Городище	ФОП Соваж К.І.	вул.Шевченка 5, м.п.Домошнюк	063-512-82-60, (097)910-62-44
46	Чернівець	ФОП Данило	м.Чернівці,вул.Івана Матвія,33	(068) 546-82-61
47	Чернівці	ФОП Вишнівська О.А.	пр-т Митру, 35	(0463) 66-35-61, (066) 186-25-62, (097) 603-29-03
48	Чернівці	ФОП Нікитченко	м.Чернівці, ПЛ Пира вул.Промислова 7,а/б №3	0462-729-089, 068-74-44-12, 07-3481-08-33
49	Хмельницька обл.	ФОП Тома М.	м.Хмельниц, вул.Львівська 83 скляний "Шор Тома"	(093) 440 94 42, (060) 339 89 12, (099) 168 42 12
48	Хмельницька обл.	ФОП Тома М.	м.Хмельниц, вул.Львівська 83 скляний "Шор Тома"	(099)488-67-89

# Sturmaxo

**Термін придатності:** 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

**Виробник:** AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

**Імпортер:**

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

ТОВ "ПРОФІТТУЛС" 04128, місто Київ, вул. Стеценка, буд. 19/54 (044) 451-89-67

**Уповноважений представник виробника:** ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

**080 033 25 23**

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН  
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**